Instrukcja aktualizacji firmware'u sterownika zegara:

- Program BODET Detect, oraz pliki aktualizacji firmware można pobrać pod adresem: <u>www.time-net.com.pl/programy</u> z folderu "BODET_Detect".
- Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu BODET Detect, na liście zegarów wykrytych przez oprogramowanie należy sprawdzić wersje oprogramowania sprzętowego w kolumnie "Version" (ozn. 1 na rysunku poniżej).
- Jeżeli przy którymś z zegarów widoczna jest inna wersja niż V1.1A17 (dla sterowników w wykonaniu sprzętowym V1) lub V2.1C01 (dla sterowników w wykonaniu sprzętowym V2) należy zaktualizować firmware sterownika.
- Zaznaczyć na liście urządzeń pole wyboru (ozn. 2) przy urządzeniach, które mają inną niż podana powyżej wersje firmware.
- Po zaznaczeniu urządzeń kliknąć przycisk "Update" (ozn. 3), i wskazać na dysku lokalizację, w której zapisany jest plik aktualizacji firmware "680022_V1.1A17_09_12_2020.BOD" lub "680031_PROFIL_950_960_V2_V2.1C01.bod".
- Kliknąć w polu wyboru pliku przycisk "Otwórz" i zaczekać na zakończenie procesu aktualizacji. Postęp aktualizacji pokazany jest na przyrastającym pasku postępu operacji.
- Po zakończeniu aktualizacji, kliknąć przycisk "Close Fermer" a następnie przycisk "Odśwież" 🚱 w celu zweryfikowania, czy przy każdym z wykrytych urządzeń w kolumnie "Version" widoczna jest aktualna wersja oprogramowania firmware (V1.1A17, lub V2.1C01).

🙆 Bo	det Detect														-		×
н	me MIB files	Languag	e	() Info	Quit												
IP d	evice												Networ	k interface	All network interfac	es	- 2
+ Manual addition Image: Web browser access Image: Save config. Image: Load config. Image: Status Image: Configuration wifi clock Image: Save configuration Image: Save config. Image																	
+															7 devices	E)	xport
Ť	Devices name	T . 0	Local.	Mode	l	T.	DHCP	IP Address	T Mask	· (Gateway	DNS	MAC		Version	Ala	arms
	BODET-000B840553DE-IPI-6		0	Profil 760 DF SUP			Enable	10.10.10.89	255.255.255.0	10	.10.10.1	194.153.107.2	00:0B:84:05	:53:DE	V1.1A17 09/12/20		
	BODET-000B840553D8-IPI-6		<u>S</u>	Profil 760 DF SUP			Enable	10.10.10.91	255.255.255.0	10	.10.10.1	194.153.107.2	00:0B:84:05	:53:D8	V1.1A17 09/12/20	'1	
	BODET-00088405530F-IPI-6		0	Profil 760 DF SUP			Enable	10.10.10.92	255.255.255.0	10	10.10.1	194.153.107.2	00:08:84:05	:53:DF	V1.1A1/ 09/12/20		
	BODET-000B840553D2-IP1-6		ŏ	Profil 760 DF SUP			Enable	10.10.10.97	255.255.255.0	10	.10.10	-	/54.853		9/12/20		
	BODET-000B840C3626-IPI-6		ŏ	Profil 760 DF SUP			Enable	10.10.10.98	255.255.255.0	10	.10.10		e	rsion	9/12/20		
	BODET-000884055145-IPI-6		õ	Profil 760 DF SUP			Enable	10.10.10.99	255.255.255.0	10	. ^{10.10} ::68 C6:	:52	V2.1C01 V2.1C01	19/12	9/12/20		
											Wer (V	sja sprzętu 1 lub V2)	2.1001	W 1A1 1C0	ersja firmware 7 dla sprzętu \ 1 dla sprzętu \	/1 /2	

UWAGA: podczas procesu aktualizacji nie należy odłączać zasilania urządzenia. Nie należy instalować oprogramowania firmware przeznaczonego do sterowników w wykonaniu sprzętowym V1, do sterowników w wykonaniu V2 i odwrotnie. Taka operacja może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań zapraszamy do kontaktu: +48 42 689 02 41, firma@time-net.com.pl .